



Acollador de Cadena No.6520k Manual de Instrucción/Especificación 2017

SPANISH
VERSION

¡ADVERTENCIA AL USUARIO!

Se requiere leer y utilizar el manual de Instrucción/Especificación proveído con el envío de este dispositivo. El uso y la instalación inapropiados puede resultar en lesiones serias o la muerte. Seguir los requisitos de inspección antes de cada uso.

Acollador de Cadena:

Fuerza Mínima: 5,000lb(22.5kN)

Peso Máximo del Usuario: 310lb(140kg)

Especificación de Uso: Para uso de una persona para posicionamiento de trabajo.

Uso No Especificado: No es destinado para utilizarse como detención de caída. No utilizar para remolque, levantamiento, o atadura de animal.

Cumplimiento del Acollador:

OSHA 1926:502/1910.66 ANSI A10.32

Especificaciones del Conector:

(Gancho de Barras de Refuerzo)

Rebar Hook: (RH)

Tipo Pivote Forjado con Apertura de Compuerta de 2.5" (63.5mm).

Dimensiones del Gancho:

Longitud 5.0" (127mm) Anchura 3.0" (76mm)

Material: Acero Aleado de Alta Fuerza Maleable Chapado de Zinc.

(Gancho de Seguridad) Snaphooks (SH):

Tipo Abrazadera.

Apertura de la Compuerta: 0.75" (19.5mm)

Ensamblaje de la Cadena: Acero de Grado 80.

18 enlaces con longitud de 24.0" (600mm).
4lbs de peso.

Cumplimiento del Conector:

ANSI Z359.12-09 CSA Z259.12-11

3,600lb(16kN) fuerza de compuerta.

Cordaje:

Designado para uso con un (Arnés de Cuerpo Completo) Full Body Harness (FBH) equipado con dos anillos (D-rings) laterales. Sujetar el extremo "A" del (Gancho de Barras de Refuerzo) Rebar Hook a un punto de anclaje seguro que sea capaz de soportar el peso completo del trabajador incluyendo herramientas y materiales.

Para Sujetarse al Arnés:

Como se muestra en la Fig.3, sujetar el gancho de seguridad (snaphook) "B"1 a uno de los anillos (D-ring) laterales del FBH y el gancho de seguridad (snaphook) "B"2 al anillo (D-ring) lateral del FBH opuesto.

¡ADVERTENCIA! No enlazar más de 2 Acolladores de Cadena juntos.

Acollador de Cadena Extremo "A" (Gancho de Barras de Refuerzo) Rebar Hook ⊗ Puntos de Inspección

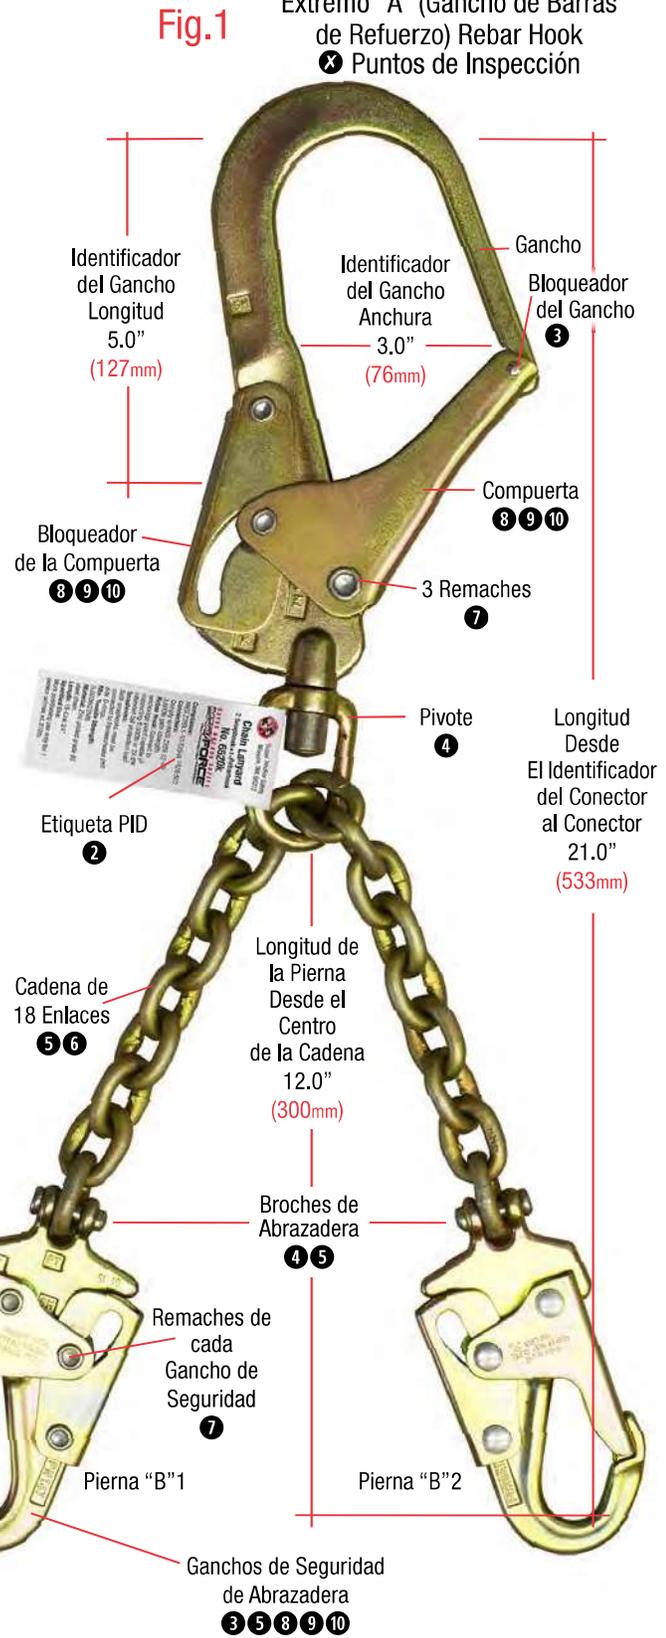
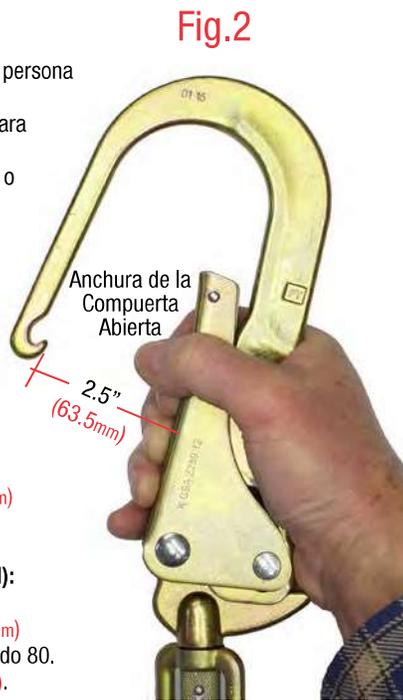


Fig.3
Arnés de Cuerpo Completo con Anillos (D-Rings) Laterales SAS Modelo 6067k mostrado con tejido de alta visibilidad (High-Viz)

Puntos de Conexión del Gancho de Seguridad de Abrazadera

¡ADVERTENCIA! Modificación/Reparación

Si un conector, enlace de cadena, o un broche de abrazadera se daña, el Acollador de Cadena debe ser quitado de servicio. No intentar hacer reparaciones. No modificar el acollador cortando la longitud de la cadena, reemplazando los ganchos de seguridad o broches de abrazadera.

¡Inspeccionar Antes de Cada Uso!

Los siguientes puntos de inspección son una guía de condiciones comunes que ocurren como resultado de abuso, mal mantenimiento, daños por servicio o larga vida de servicio. SAS recomienda que los usuarios del equipo hagan su propio programa de Inspección/Mantenimiento e inspeccionen antes de cada uso, y un mínimo de una vez al año por una persona competente. Registrar inspecciones en la etiqueta principal del Arnés.

Remover el equipo de servicio si cualquiera de estas condiciones se presenta:

⊗= Puntos de Inspección **REQUIERE ACCION:** ⊗=Remover ☑= Reparar


ANSI/CSA y OSHA requieren que equipo de seguridad que no pasa inspecciones o pruebas de función debe ser quitado de servicio inmediatamente y desechado de una manera que evite más su uso. ⊗

- 1 No ha sido inspeccionado anualmente. ⊗
- 2 Etiqueta de advertencia falta o no es legible. ⊗
Solicitar una etiqueta de repuesto. ☑
- 3 Cualquier conector está cortado, doblado, arrancado o hay evidencia de corrosión severa. Los resortes del bloqueador de la compuerta no funcionan. ⊗
- 4 Los broches de abrazadera y/o pivotes están gastados o dañados. ⊗
- 5 Hay evidencia que los broches de abrazadera del Gancho de Seguridad han sido reemplazados o enlaces de la cadena han sido agregados, quitados o modificados. ⊗
- 6 Cualquier enlace de la cadena cortado, arrancado o con evidencia de corrosión severa. ⊗
- 7 Remaches de la compuerta o del bloqueador de compuerta faltan. ⊗
- 8 La compuerta se abre sin estar el bloqueador oprimido. ⊗
- 9 La compuerta no abre con el bloqueador oprimido. ⊗
- 10 La compuerta o bloqueador de compuerta no cierran. Los resortes están quebrados. El bloqueador del gancho no está alineado. ⊗

Prueba de Función del Gancho de Seguridad



Gancho de Barras de Refuerzo

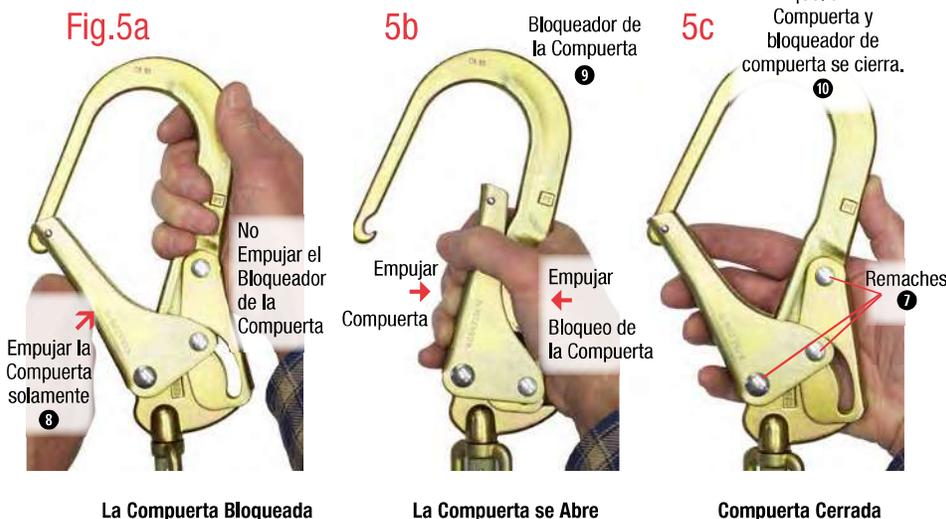

Almacenamiento/Mantenimiento

Colgar o almacenar acolladores en un área seca. Si requiere limpieza, utilizar un atomizador de agua o de aire comprimido. No utilizar materiales de limpieza corrosivos. **¡ADVERTENCIA! El almacenarlo mojado o dejarlo afuera resultará en corrosión y daño a las funciones de la compuerta y bloqueador de compuerta.**

¡ADVERTENCIA! NO exponer el acollador a:

- Llama abierta
- Alto calor
- Bordes afilados
- Peligros Eléctricos
- Herramientas para cortar o molinillos
- Ácidos, químicos, solventes o petróleo

Pruebas de Función del Conector

Realizar pruebas e inspecciones del conector antes de cada uso. **Quitar el equipo de servicio si cualquier prueba de función falla.**


Fig.	Tipo de Prueba	Función	Pasa ☑	Falla. ⊗
4a	Bloqueo de Compuerta	Empujar contra Compuerta solamente	No se abre	Se abre
4b	Abertura de Compuerta	Empujar el bloqueador y compuerta al mismo tiempo	Se abre	No se abre
4c	Cierre de Compuerta	Soltar la compuerta y bloqueador al mismo tiempo	Se cierra de golpe	No se cierra y bloquea
6a	Compuerta	Inspeccionar el broche de bloqueo y gancho bloqueador	Alineado	Doblado no se alinea
6c	Alineamiento			

Compuertas del Gancho de Barras de Refuerzo y Gancho de Seguridad:

Para prevenir desconexión accidental, las compuertas y los bloqueadores de compuerta están adaptados con un resorte interno que los mantiene cerrados como se muestra en las Figs. 4a y 5a. Las pruebas de función 4c y 5c verifican si los resortes están en buenas condiciones de trabajo. La acción de la compuerta debe ser suave y no debe atorarse momentáneamente. Daño a los componentes de la compuerta puede resultar de aplastamiento, oxidación o abuso. La inspección de la compuerta 6a, 6b confirmará si el gancho o bloqueador de compuerta ha sido sometido a fuerza extrema o daños.

Alineamiento de la Compuerta del Gancho de Barras de Refuerzo:

Realizar la inspección del alineamiento de la compuerta mostrado en 6a-6c para determinar si el Gancho de Barras de Refuerzo se ha dañado. El broche bloqueador de alinear perfectamente como esta mostrado. o determine.

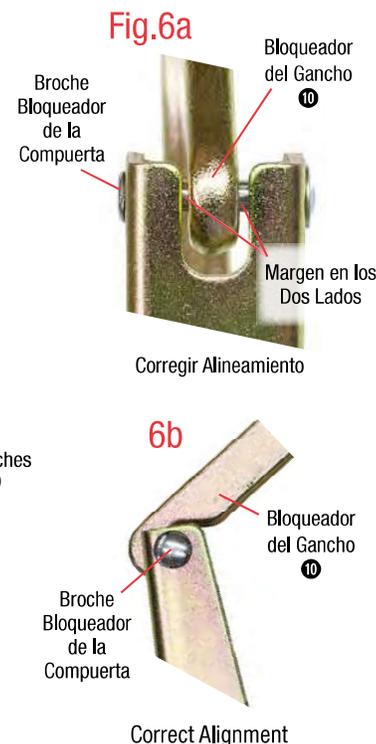

WARNING TO USER
You are required to read and use the instruction/operation manual supplied at the time the device was shipped. Improper use may result in serious injury or death.
Follow inspection requirements before each use.
ADVERTENCIA AL USUARIO
Leed debe leer y utilizar el Manual de Instrucciones / Especificaciones suministrado al momento en que se envía el dispositivo. El uso no apropiado puede resultar en lesiones graves o la muerte. Siga los requisitos de inspección antes de cada uso.

Super Anchor Safety
Monroe, WA 98272

Chain Lanyard
2 Snaphook + 1 Hook
No. 6520k

COMPLIANCE
ANSI Z359.1-07/OSHA 1926.503
Connectors:
Comply w/ANSI Z359.12-09
3 600lb gals strength,
Rebar Hook: Connect to anchorage point capable of supporting 5,000lb or 2X the intended fall protection load.
Snaphooks:
Both snaphooks must be connected to harness/waist belt side D-rings.
Min. Tensile Strength: 5,000lb(22kN)
Material: Zinc plated grade 80 steel chain.
Length: 15-Link 24"
Specified Use:
Work positioning use only for 1 person w/max wt. 310lb.

Etiqueta PID
Ingles/Espanol